



**APFC**

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

Automatic Power Factor Correction Relays



UCX615



CMX815

- ਪੁ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਲਗਦੇ ਹਨ ?
  - ਉ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਉਸ ਵਕਤ ON ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ "ਲੈਗ" ਦੀ 'LED' (ਬੱਤੀ) ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'PF\_OK' ਦੀ ਬੱਤੀ (LED) ਬੁਝੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੈਂਕ ਔਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ "ਲੈਗ" 'LAG' (LED) ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ "ਲੀਡ" 'LEAD' (LED) ਜਾਂ 'PF\_OK' LED ਜਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
  - ਪੁ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
  - ਉ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਤੱਦ 'OFF' ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ 'LEAD' ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'PF\_OK' ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੁਝੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'LEAD' ਦੀ ਬੱਤੀ (LED) ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ "ਲੀਡ" 'LAG' (LED) ਜਾਂ 'PF\_OK' LED ਜਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਣਗੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
  - ii ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੈਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖੱਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'LAG/LEAD' (ਲੈਗ/ਲੀਡ) 'LED' ਜਾਂ 'PF\_OK' LED ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜੰਗ/ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ/ਉਤਰਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਸੈਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲੇਅ ਬੈਂਕ ਲਾਉਦੀ/ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ।
  - iii ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ 'PF\_OK' ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 'ਪਾਵਰ-ਫੈਕਟਰ-PF' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਲੇਅ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਔਨ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਆਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀਦਾ ਪਾਵਰ-ਫੈਕਟਰ-PF ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਰਿਲੇਅ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ।
  - ਪੁ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ?
  - ਉ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਔਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    - (i) 'LAG' LED ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 'LEAD' LED ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      - ਤੁਹਾਡੇ CT ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੋ।
      - (ii) 'LAG' LED ਜਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'LEAD' LED ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ 'PF\_OK' LED ਜਗਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਡ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਲੇਅ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਲਗੇ।
- ਕਈ ਵਾਰ CT ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ CT ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ CT ਕਾਰਣ ਵੀ ਰਿਲੇਅ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ CT ਹੀ ਵਰਤੋਂ।
- Note CT ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਅ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ CT ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ CT ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਅ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- ਪੁ CT ਚੈਕ/ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ?
- ਉ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟਰ 'ਡਾਇਰੈਕਟ' ('DIRECT') ਹੀ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਇਸ ਦਾ ਦੁਸਰਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CT ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੇਸ/ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 'LEAD' ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੁ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਰਿਲੇਅ ਸਭ ਠੀਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ।
- ਉ ਅਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
  - (i) ਜਦੋਂ CT ਗਲਤ ਫੇਸ/ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।
  - (ii) ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰ 11KV ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਪੈਨਲ 'LT' ਤੇ (440V) ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ (DIRECT) ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਵੋਲਟੇਜ' ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਗੁਣਾਕ 'ਦੋ' ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।

ਮੱਤਲਬ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'KVAR' ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ 350-470 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ-ਘੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਪੈਸਟਰਾਂ ਦੀ KVAR ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੀ-ਘੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SIGMA ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਰਿਲੇਅ UCX615 ਹੀ ਵਰਤੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ KVAR ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ KVAR ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸੇਟ/ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਪੈਸਟਰ ਐਨ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੋੜ ਚਲੇ ਜਾ ਨਾ ਚੱਲੇ।

ਪੁ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ LED ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ?

ਉ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਰਿਲੇਅ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬਣੀ ਕੁਨੋਕਸ਼ਨ ਡਾਈਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖੋ : ਹਰ ਚਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'COM' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪੈਸਟਰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕਪੈਸਟਰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ SIGMA INDUSTRIAL CONTROL ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪੁ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਰਿਲੇਅ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੈਂਕ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ?

ਉ ਇਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਪੈਸਟਰ ਦਾ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਪੈਸਟਰ ਬੈਂਕ 2-3-20-10-20 ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 7KVAR ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲੇਅ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੀਜਾ ਬੈਂਕ ਕੁਨੋਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾ 2+3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2+3+20=25KVAR ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ 7KVAR ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਅ ਸਾਰੇ ਕਪੈਸਟਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਕਪੈਸਟਰ ਬੈਂਕ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2-3-5-10-20।

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਰਿਲੇਅ ਕਪੈਸਟਰ ਆਨ-ਆਫ ਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ 90-95 ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ : ਰਿਲੇਅ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ?

ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਜਿਆਦਾ ਬੱਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨ-ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਦੀ ਲੈਗ ਅਤੇ ਕਦੀ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਅ ਕਦੇ ਕਪੈਸਟਰ ਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ 99-100 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰਿਲੇਅ ਨੂੰ ਸਤੁੰਲਤ (STABLE) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੇਅ ਦਾ 'DEAD-BAND' ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ 'UP' ਟਾਈਮ 'Dn' ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਅ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Note ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਲੋੜ ਜਾਂ 'UNBALANCE' ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ SIGMA ਦੇ 'SOLID STATE PANEL' ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਪੁ CMX815 ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਰਿਲੇਅ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ (WINDOW) ਦੇ ਉਪਰ ' \_ \_ \_ ' ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ Decimal ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਝਮਕਣ (BLINK) ਲਗਦਾ ਹੈ ?

ਉ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵਿਚ (ਡੈਸ ਡੈਸ ਡੈਸ) (' \_ \_ \_ ') ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਅ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਲੋੜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ CT ਦੀ ਤਾਰ ('BREAK') ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ CT ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ KVAR ਦੀ READING ਤਕਰੀਬਨ ਜੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

RELAY UCX615 ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਡੋ ਦੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ' \_ \_ ' (ਡੈਸ ਡੈਸ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਲਦਾ ਲੋੜ ਸੈਟ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ CT ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ CT ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅੱਖਰ ਵਿਚ DECIMAL ਝਮਕਦਾ (BLINK) ਹੈ ਜਦੋਂ KVAR ਦੀ READING ਸੈਟ KVAR ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

Note SIGMA ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੀਲੇਅ ਮਾਡਲ UCX615 ਅਤੇ CMX815 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਘੱਟ 10% ਲੋੜ (LOAD) ਚਲਣ ਤੇ CT ਦੀ POLARITY CHECK ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲੇਅ ਆਪ ਹੀ CT ਦੀ POLARITY ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੀਲੇਅ CT AUTOMATICALLY ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :

### ਸਿਗਮਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ

ਨਿਉ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ,  
ਲੁਧਿਆਣਾ - 141 120 (ਪੰਜਾਬ)।

ਫੋਨ : 0161-6535286

ਮੋਬਾਈਲ : 98142-45986, 98885-20986

ਈਮੇਲ : sigmacontrols@yahoo.com

ਵੈਬ ਸਾਈਟ : www.sigmaic.com

### ਸਿਗਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ

ਸ਼ੋਪ ਨੰ 1, ਜੁਕੋ ਕੰਪਲੈਕਸ,

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ - 141 003 (ਪੰਜਾਬ)।

ਮੋਬਾਈਲ : 98554-45986